

Betreff:

Technische Mitteilung Nr. 1

**ALPLA**  
Flugzeugbau

Baumuster:

AVo 68

Name: Vo

Datum: 15.10.76

Bl. Nr.:

1

Ergeht an den Halter der Maschine mit dem Kennzeichen

WerkNr.

Es wird dringend empfohlen, vor dem nächsten Start das Hauptfahrwerk auf Beschädigung und die Fahrtmesseranlage auf Dichtigkeit zu untersuchen.

Grund:


Die Fahrwerkstrebe links (in Flugrichtung gesehen) könnte bei einer Landung mit leicht angezogener Radbremse beschädigt worden sein.

Es wurde festgestellt, daß die Staurohre SR 6 (Fabrikat Winter) obwohl neu, zum Teil undicht sind. Dies führt zu Fehlanzeige des Fahrtmessers.

Prüfverfahren:

Wird die Sitzbank entfernt, kann man von oben die Fahrwerkstreben sehen. Es ist zu beobachten, ob bei der linken vorderen Fahrwerkstrebe, am oberen Auslauf der links und rechts an das Rohr angeschweißten Knotenbleche der Lack auf der Rohrstrebe Risse zeigt, oder abgesprungen ist (siehe Skizze).

Die Fahrtmesseranlage ist von einem fachkundigen Mechaniker mittels Pneumatestgerät auf Dichtigkeit zu prüfen.

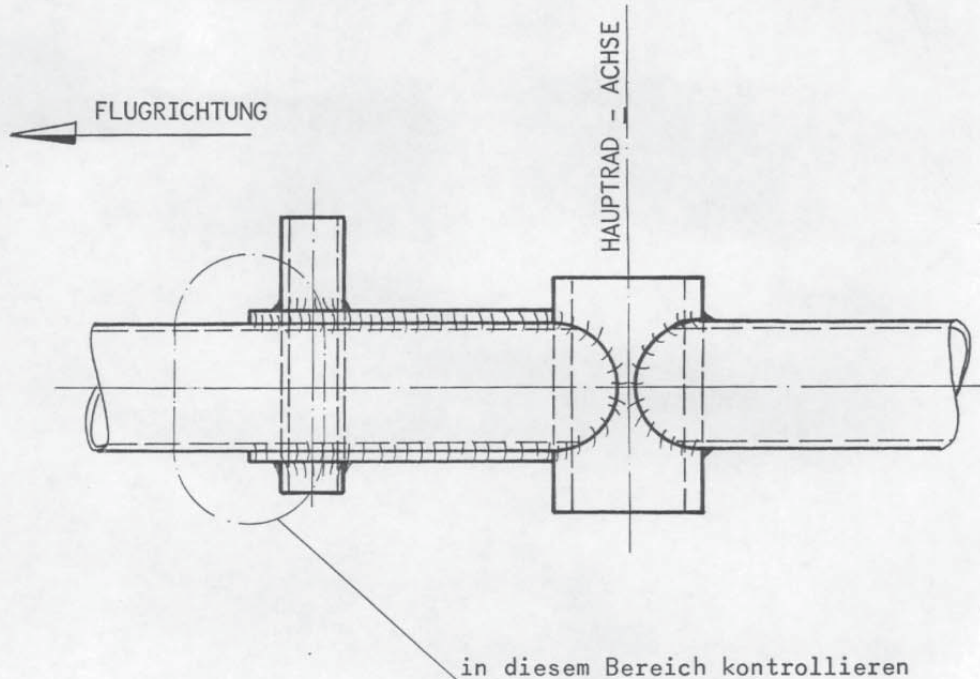

Betreff:

Technische Mitteilung Nr. 1

**ALPLA**  
Flugzeugbau

Baumuster:  
AVo 68

Name: Vo  
Datum: 15.10.76

Bl. Nr.: 2

Maßnahmen:

Sollten sich an o. g. Stelle Lackrisse zeigen, ist bei der nächsten 50 oder 100 h-Kontrolle der Schaden vom Herstellerwerk zu beheben. Bis zu diesem Zeitpunkt ist besonders darauf zu achten, daß nicht mit gebremstem Haupttrad gelandet wird, und die Landungen sollten möglichst weich gemacht werden. Ist jedoch der Lack an genannter Stelle abgesprungen, muß die Schadensbehebung sofort vom Herstellerwerk vorgenommen werden. Die Schadensbehebung wird kostenlos durchgeführt.

Undichtigkeit in der Fahrtmesseranlage muß sofort durch entsprechende Maßnahmen behoben werden.

Betreff:

Technische Mitteilung Nr. 1

**ALPLA**  
Flugzeugbau

Baumuster:

AVo 68

Name: Vo

Bl. Nr.: 3

Datum: 15.10.76

Die techn. Mitteilung Nr. 1 ergeht an :

BAZ Prüfstelle f. Luftfahrzeuge  
1030 Wien , Schnirchgasse

Dr. Ernst Zeibig , Flugtechn. Kanzlei  
1190 Wien , Kreindlgasse 4

Artur Cizek c/o ESV Helios  
1180 Wien , Wallriss - Str. 19

Werk Nr.: 004  
OE - 9110

Dr. Friedrich Zimmerl  
2620 Neunkirchen , Hauptplatz 2

Werk Nr.: 006  
OE - 9111

Karl Blum  
D - 5419 Freilingen , Heidestr. 121

Werk Nr.: 007  
OE - 9120